

25.04.2021 г., был проведен осмотр и диагностика лифтового оборудования, установленного по адресу: Средний пр. В.О. д. 85, лифты Зав. №№ 11099068, 11099070, 11099071, 11099073, 11099075, 11099076, 11099077, 11099078, 11099079, 11099080, 11099081, 11099082, 11099083, 11099084, 11099085, 11099086, 11099087

Некоторые замечания критичны и содержат потенциальную опасность для жизни и здоровья пользователей.

В результате выявлены следующие замечания:

Зав. № 11099068

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Не работает светильник освещения шахты – 1 шт.;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется замена роликов синхронизации дверей шахты – 4 комплекта;
- Требуется замена контрольных роликов дверей – 4 комплекта;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Италия) – 2 шт.;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099070

- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Не работает светильник освещения шахты – 1 шт.;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Италия) – 2 шт.;

- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приямка (в приямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099071

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Не работает светильник освещения шахты – 2 шт.;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса;
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приямка (в приямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099073

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Не работает светильник освещения шахты – 2 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;

- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099075

Не работает функция ADO, DOM;

- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется замена всех контакторов и доп. насадок инверторного модуля V3F18;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Нет стопорных шпилек на концах направляющих;
- Требуется замена масла в буферах;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости и регулировка контакта натяжного устройства;
- Требуется перепасовка компенсирующей цепи и установка страховочного троса;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется замена пульта ревизии, не работает кнопка управления движение «ВВЕРХ»;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 2 шт.;
- Требуется замена тахометра;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- На лифте установлен СКУД не по заводской схеме;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта.

Зав. № 11099076

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Не работает прожектор освещения шахты;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;

- Требуется замена роликов замка ДШ (Италия) – 2 шт.;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и прямка (в прямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса.

Зав. № 11099077

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Италия) – 2 шт.;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и прямка (в прямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099078

Не работает функция ADO, DOM;

- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и прямка (в прямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется замена всех контакторов и доп. насадок инверторного модуля V3F18;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Нет стопорных шпилек на концах направляющих;
- Требуется замена масла в буферах;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости и регулировка контакта натяжного устройства;
- Требуется перепасовка компенсирующей цепи и установка страховочного троса;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 3 шт.;
- Требуется замена тахометра;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;

- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- На лифте установлен СКУД не по заводской схеме;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса.

Зав. № 11099079

- Отсутствует планка срабатывания «СПК» на удерживающем креплении тяговых канатов; Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется замена всех контакторов и доп. насадок инверторного модуля V3F18;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Нет стопорных шпилек на концах направляющих;
- Требуется замена масла в буферах;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости и регулировка контакта натяжного устройства;
- Требуется перепасовка компенсирующей цепи и установка страховочного троса;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 2 шт.;
- Требуется замена тахометра;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- На лифте установлен СКУД не по заводской схеме;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса;
- Требуется выравнивание направляющих кабины лифта и противовеса (направляющие уперлись в верхнее перекрытие лифтовой шахты при усадке здания).

Зав. № 11099080

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;

- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Не работает прожектор освещения шахты;
- Требуется замена пульта ревизии, не работает кнопка «СТОП» и кнопка «ВНИЗ»;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок.

Зав. № 11099081

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 2 шт.;
- Не работает прожектор освещения шахты;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Требуется регулировка балансира кабины лифта и противовеса.

Зав. № 11099082

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;

- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 2 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Требуется регулировка балансира кабины лифта и противовеса;
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса.

Зав. № 11099083

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Требуется регулировка балансира кабины лифта и противовеса.

Зав. № 11099084

- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);

- Требуется замена всех контакторов и доп. насадок инверторного модуля V3F18;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Требуется замена масла в буферах;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости и регулировка контакта натяжного устройства;
- Требуется перепасовка компенсирующей цепи и установка страховочного троса;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 3 шт.;
- Требуется замена тахометра;
- На лифте установлен СКУД не по заводской схеме;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса;
- Требуется диагностика платы управления, лифт не вызвать от МП.

Зав. № 11099085

- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и прямка (в прямойке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется замена всех контакторов и доп. насадок инверторного модуля V3F18;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена башмаков противовеса – 4 шт.;
- Требуется замена масла в буферах;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости и регулировка контакта натяжного устройства;
- Требуется перепасовка компенсирующей цепи и установка страховочного троса;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 2 шт.;
- Требуется диагностика платы управления, лифт не вызвать от МП;
- Требуется замена тахометра;
- На лифте установлен СКУД не по заводской схеме;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки МХ10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;

- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется регулировка штихмасса направляющих кабины и противовеса;
- Требуется диагностика платы управления, лифт не вызвать от МП.

Зав. № 11099086

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- Требуется замена роликов синхронизации дверей шахты – 4 комплекта;
- Требуется замена контрольных ролик дверей – 4 комплекта;
- Не работает прожектор освещения шахты;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;
- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и приемка (в приемке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Требуется регулировка балансира кабины лифта и противовеса;
- Отсутствует контакт замка ДШ 4 этажа.

Зав. № 11099087

- Требуется замена инверторного модуля на KDL16L;
- Требуется регулировка электромагнитного тормоза лебедки MX10 – 2 шт., при не возможности восстановления - замена;
- Требуется замена башмаков кабины – 4 шт.;
- Требуется замена роликов замка ДШ (Фин.) – 4 шт.;
- Отсутствуют маслосборники направляющих кабины и противовеса – 4 шт.;
- Отсутствуют масленки на противовесе – 2 шт.;
- Требуется замена роликов синхронизации дверей шахты – 4 комплекта;
- Требуется замена контрольных ролик дверей – 4 комплекта;
- Не срабатывает контакт безопасности «СПК», требуется восстановление подключения;
- Требуется перепасовка основных канатов (Концевые верх/низа – не работают, противовес «садиться» на буфер);
- Требуется смазка и очистка тяговых канатов и отводных блоков под кабиной лифта;

- Требуется перепасовка троса ограничителя скорости, регулировка контакта натяжного устройства;
- Необходима регулировка ловителей, при необходимости- замена;
- Не работает функция ADO, DOM;
- Требуется регулировка створок и контактов ДШ/ДК;
- Требуется комплексная уборка лифтового оборудования, и прямка (в прямке имеются следы воздействия влаги, и большое количество масла);
- Требуется смазка отводки привода ДК;
- Требуется регулировка точности остановок;
- Не работает кнопка вкл./ выкл. освещения шахты в приемке лифта.

Инженер по сервису АО «КОНЕ Лифтс»

Соловьев А. Е.

